

Restauration de l'église Saint-Nicolas (XII^e-XIII^e s.)

État des lieux : parties extérieures



Toitures

Les couvertures du chœur et de son bas-côté, sont en fin de vie : fuites d'eau jusque dans l'église, glissement et chute de tuiles cassées. Les fuites ont entraîné le pourrissement de la charpente du bas-côté.

Notons que, derrière le clocher, quelques tuiles recouvertes d'une glaçure datent probablement du Moyen Âge.



X = Tuiles glaçurées très probablement médiévales derrière le clocher





Chœur : versant sud

Face nord Face sud

Clocher, pan est : interventions ponctuelles ; coq à envisager ?



Nef : versant sud

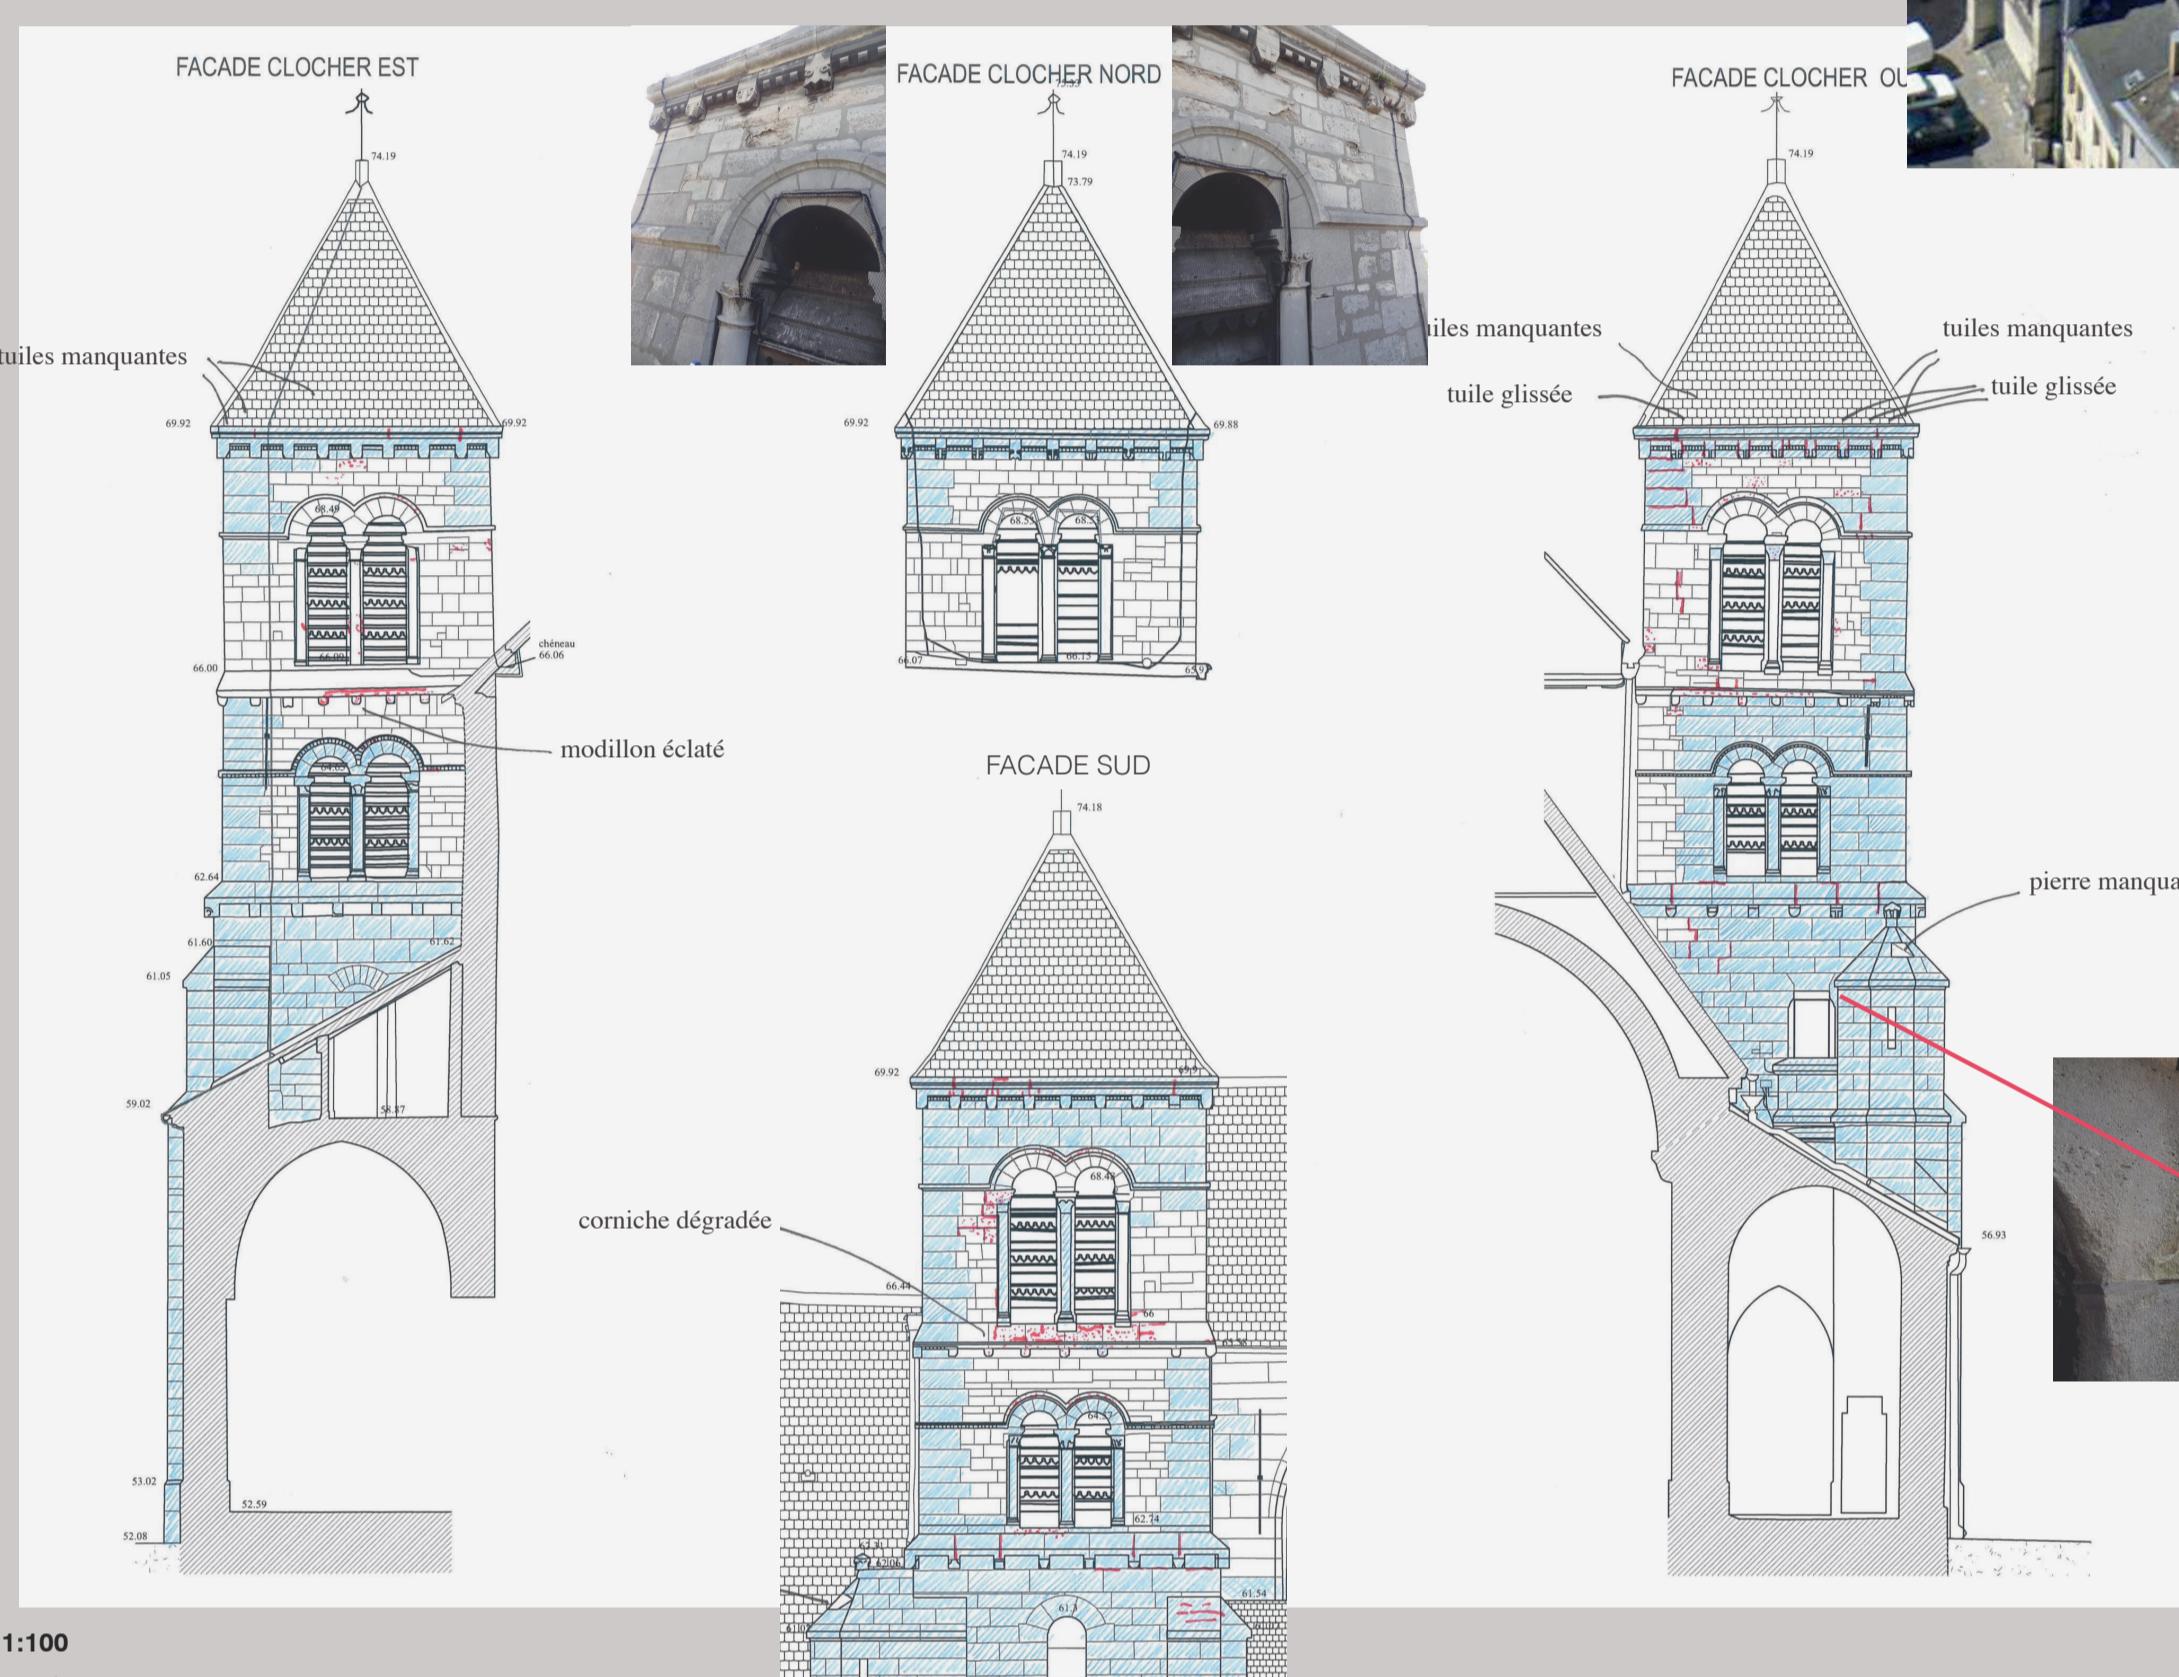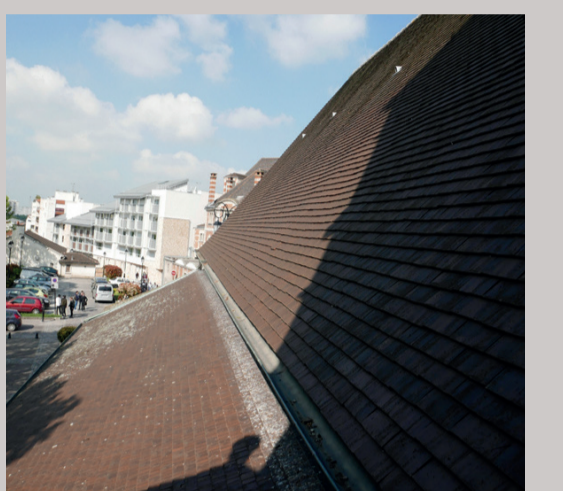

Façades et clocher

Les façades et le clocher présentent divers désordres : fissurations, joints creux, érosion des pierres liées aux pluies acides et à la pollution.

Le clocher roman, tout particulièrement, a été restauré à la fin du XIX^e siècle avec des pierres grises plus dures que celles d'origine et des joints ciment qui ont fragilisé les pierres et les corniches du XII^e siècle, dont des fragments tombent.

Porche

Le porche est très dégradé (dallage tâché, enduits fatigués) et nécessite un travail de remise en valeur.



Plafond vu vers le nord

Le porche : un espace de convivialité très dégradé qui fait mauvaise impression

Voûte pilône au-dessus du passage d'entrée : fissurations diverses

Porte latérale : insipide à tous points de vue

Enduits plâtre de 1827 et peinture du souassements : très fatigués

Dallage vu vers le nord

